



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
NÚCLEO DE TECNOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

TALLYS CELSO MINEIRO

**CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA E ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE
TALUDES EM MACIÇO ROCHOSO EM TRECHOS DAS RODOVIAS PE-160 E
BR-104**

Caruaru

2021

TALLYS CELSO MINEIRO

**CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA E ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE
TALUDES EM MACIÇO ROCHOSO EM TRECHOS DAS RODOVIAS PE-160 E
BR-104**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso de Engenharia Civil do Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, na modalidade de artigo científico, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia Civil. Defesa realizada por videoconferência.

Área de concentração: Geotecnia.

Orientadora: Profa. Dra. Shirley Minnell Ferreira de Oliveira

Caruaru

2021

Dedicatória

À Josilma de Assis Mineiro, a melhor mãe do mundo!

AGRADECIMENTOS

A este trabalho devo toda minha gratidão à Deus e as seguintes pessoas, as quais foram de grande importância nesta minha jornada:

À minha mãe, Josilma de Assis Mineiro, por ser sempre a fortaleza e calma na minha vida, por sempre proporcionar amor e incentivo aos estudos, pela motivação em sonhar e conquistar meus objetivos.

Ao meu pai, irmão e irmã, pelo apoio familiar e por sempre estarem presentes em minha vida.

À minha professora e orientadora Shirley Minnell Ferreira de Oliveira, pela disposição e acolhimento neste trabalho, pela dedicação ao ensino e pesquisa, pela amizade e pelo carinho em tornar as aulas momentos felizes.

Ao professor José Moura Soares, pela inspiração em seguir a área geotécnica e ser pesquisador, pela disposição em me orientar nas monitorias, pela amizade, pela parceria e pela dedicação ao ensino.

Aos meus amigos, antigos e novos, que sempre fizeram a minha vida acadêmica ser uma aventura repleta de momentos felizes e memoráveis, gostaria de citar todos, mas em especial à Gabriel Magno, Maria Renata, Ananda Barbosa e Wagner Leal.

Aos membros da banca avaliadora, pela disposição em participar e contribuir com melhorias para este trabalho.

Aos demais professores que contribuíram pela evolução na academia, pelos ensinamentos transmitidos e a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a execução deste projeto.

Por fim, para aqueles que sempre sonham ser pesquisadores e em ter um mundo melhor, deixo-lhes a frase que me inspirou para a elaboração deste trabalho.

“O mundo não está em seus livros e mapas. Ele está lá fora!” – Gandalf.

Classificação geomecânica e análise da estabilidade de taludes em maciço rochoso em trechos das rodovias PE-160 e BR-104

Geomechanical classification and stability analysis of road slopes in rock masses in stretches of the PE-160 and BR-104 roadways

Tallys Celso Mineiro¹

RESUMO

Obras de infraestrutura tais como rodovias desenvolvem papel vital no funcionamento e desenvolvimento de uma sociedade; neste caso, sendo essencial para o escoamento têxtil da região. É comum em obras rodoviárias o corte de maciços rochosos resultando em encostas, que fundamentalmente necessitam de estabilidade para o pleno funcionamento das suas vias geratrizes. Este estudo pretende analisar encostas provenientes da duplicação do trecho da PE-160 e BR-104 entre os municípios de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, com o objetivo de verificar a estabilidade das mesmas utilizando classificações geomecânicas como ferramentas de quantificação e qualificação. Na verificação da estabilidade foi utilizado o RMR (Rock Mass Rating) e SMR (Slope Mass Rating). O RMR se baseia em dados preliminares intrínsecos do maciço rochoso tais como a qualidade da rocha, caracterização das descontinuidades e condições hidrogeológicas; enquanto o SMR adiciona outras duas características ao RMR, que são as atitudes das descontinuidades dos taludes e a sua metodologia de escavação. Com os dados obtidos em campo, calculou-se o RMR dos maciços e este valor foi utilizado para a determinação do SMR que qualifica a condição de estabilidade global do talude. Os resultados obtidos identificaram situações de estabilidade global nos taludes; contudo, observou-se instabilizações localizadas, e para tais condições mínimas, metodologias de melhoramento e proteção foram sugeridas. Logo, a utilização de estudos de estabilidade de taludes como este, podem auxiliar na verificação das condições de segurança da rodovia assegurando-as ou antevendo incidentes e acidentes, e, ajudando em tomadas de decisões.

Palavras-chave: rodovias; estabilidade de talude; RMR; SMR; geomecânica.

¹Graduando em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: tallys.mineiro@ufpe.br

ABSTRACT

Infraestrutura works such as roads play a vital role in the functioning and development of a society; in this case, being essential for the textile flow of the region. It is common in road works to cut rock masses resulting in slopes, which fundamentally need stability for the full functioning of its generating routes. This study aims to analyze slopes descendant from the duplication of the PE-160 and BR-104 stretches between the municipalities of Santa Cruz do Capibaribe and Toritama, with the aim of verifying their stability using geomechanical classifications as tools for quantification and qualification. In the verification of stability, RMR (Rock Mass Rating) and SMR (Slope Mass Rating) were used. The RMR is based on preliminary intrinsic data to the rock mass such as rock quality, characterization of discontinuities and hydrogeological conditions; while the SMR adds another two features to RMR, which are the attitudes of the discontinuities of the embankment and its excavation methodology. With the data obtained in the field, the RMR of the massif was calculated and this value was used for the determination of the SMR, that qualifies the global stability condition of the slope. The results obtained identified situations of global stability on the slopes; however, local instabilities were observed and for such minimum conditions, improvement and protection methodologies were suggested. Therefore, the use of slope stability studies like this one can assist in verifying the safety conditions of the roadway, ensuring them or anticipating incidents and accidents, and, helping with decision-making.

Keywords: roadways; slope stability; RMR; SMR; geomechanics.

DATA DE APROVAÇÃO: 30 de agosto de 2021

1 INTRODUÇÃO

Em obras lineares como rodovias é recorrente, por vezes, que haja a passagem das mesmas por entre alguns maciços rochosos por meio de técnicas de corte. De certa forma, dependendo das características do maciço a ser cortado estes cortes podem proporcionar conformações de taludes rochosos susceptíveis a instabilidade.

Estas condições de instabilidade intrínsecas são concebidas devido as características morfológicas e geológicas do maciço, assim como as conformações fisiográficas onde este se

encontra. Na existência de interação exterior, a qual pode-se alterar alguns condicionantes estabilizadores e, conseqüentemente, incidir na ocorrência da alteração do meio físico original é fatídica a aceleração dos processos de desestabilização dos taludes.

Consoante Goodman (1989), instabilizações em taludes rochosos podem acarretar em risco de rupturas e deslizamentos de blocos de rocha, estes fenômenos podem ocorrer de diferentes maneiras, e bastante complexas quando existem múltiplas famílias de descontinuidades em um mesmo maciço. Contudo, estas instabilizações podem ser analisadas de acordo com três tipos de rupturas basicamente, sendo elas planas, em cunha e por tombamento.

Essas possibilidades de ruptura quando analisadas cinematicamente ou por meio de classificações geomecânicas podem ter suas estabilidades avaliadas, e pode-se antever padrões de rompimento de taludes a fim de se mitigar os danos materiais causados.

Logo, a avaliação da estabilidade de certas conformações de taludes rochosos, como os encontrados em obras rodoviárias, podem ser executadas por meio de metodologias empíricas como as classificações geomecânicas RMR – Rock Mass Rating e SMR – Slope Mass Rating.

O RMR é um sistema de classificação que leva em consideração fatores geotécnicos físicos do maciço rochoso como a qualidade da rocha constituinte (RQD) e algumas características das descontinuidades ocorrentes (BIENIAWSKI, 1989). Enquanto, o SMR configura-se como uma adaptação do RMR, mas que engloba fatores que efetuam uma análise cinemática do talude no maciço rochoso (ROMANA, 1993).

Assim sendo, em obras rodoviárias, por serem de extrema importância social, as quais ocorram a presença de taludes rochosos é necessário se estudar e compreender a susceptibilidade de movimentações de blocos de rocha ou ruptura de encostas sobre a pista a fim de se evitar eventuais interdições para manutenção destas ocorrências ou até mesmo danos aos usuários de tais rodovias.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Analisar as condições de estabilidade de taludes rochosos ao longo de um trecho de duplicação da PE-160 e BR-104 entre os municípios de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama.

1.1.2 Objetivos Específicos

Este trabalho tem como objetivos específicos, aplicados ao estudo de caso:

- Determinação da classificação geomecânica RMR a partir de propriedades físicas e mecânicas do maciço rochoso (resistência da rocha intacta, RQD) e suas descontinuidades (influência da água, persistência, rugosidade, espaçamento, abertura, preenchimento e alteração);
- Aplicação da metodologia de classificação geomecânica SMR para verificar a estabilidade dos taludes de maciço rochoso com probabilidade de ruptura planar;
- Determinar os possíveis tipos de escorregamentos nos taludes de maciço rochoso.


2 METODOLOGIA

Este presente trabalho tem seu procedimento metodológico fundamentado em três etapas: a que envolve a caracterização e determinação do local a ser analisado, estudo e procedimento técnico de campo para a obtenção dos dados requeridos para utilizar as metodologias preconizadas por Bieniawski (1989) e Romana (2003) e, por fim, a análise da estabilidade dos taludes através do processamento dos dados coletados.

2.1 Descrição da área de estudo

A área de estudo escolhida para o presente trabalho situa-se na em trecho da PE-160 e BR-104, no município de Santa Cruz do Capibaribe. A escolha baseou-se, principalmente, pela importância do trecho que dá acesso ao polo comercial de confecções da região que proporciona um fluxo considerável de veículos durante seu funcionamento e contribui para o escoamento das mercadorias têxteis do estado; bem como pela origem e conformação das encostas que, em sua maioria, são originárias devido ao processo de duplicação do trecho de estudo.

A Figura 1 mostra o trecho em questão a ser estudado, que compreende aproximadamente 16,2 km, e a localização dos 8 taludes analisados.

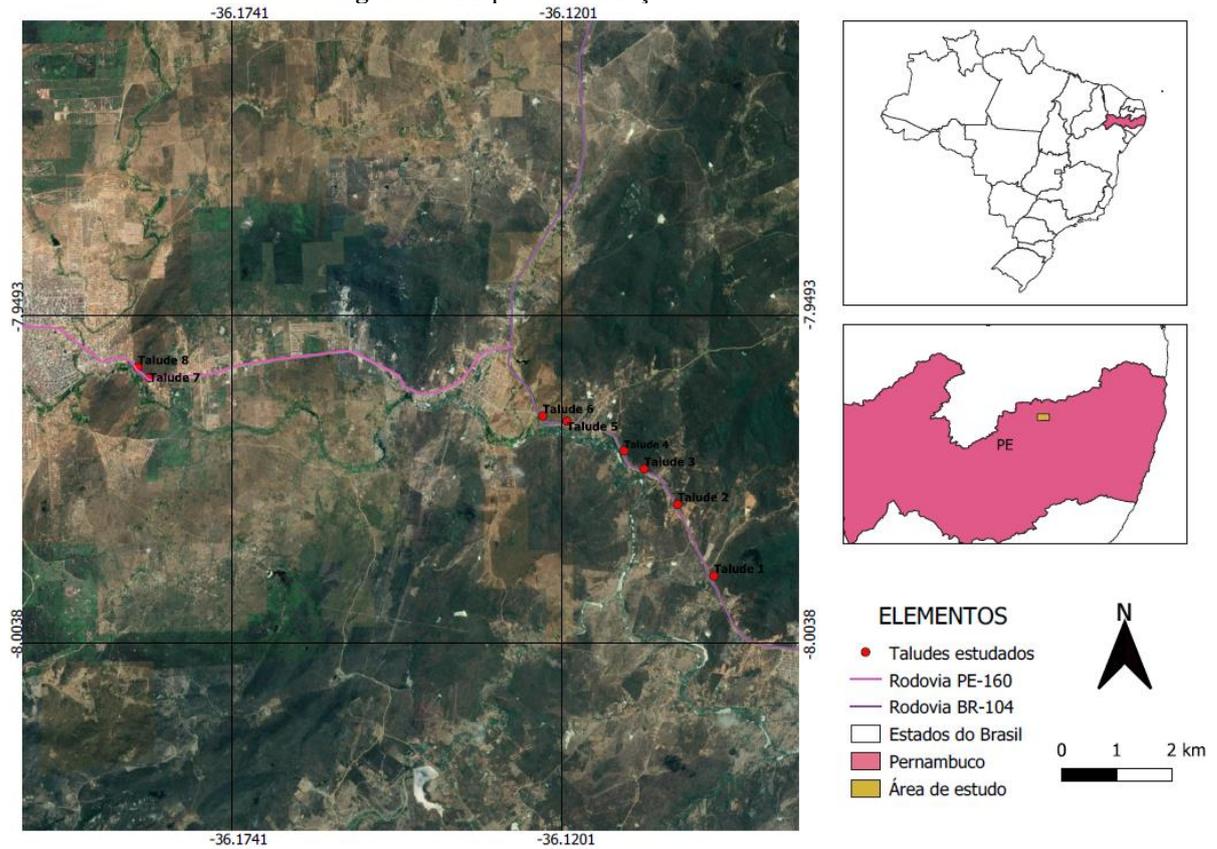Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo

O posicionamento, em coordenadas, dos taludes ao longo do trecho encontra-se na Tabela 1, enfatizando que a coleta destes dados foi feita mediante uso da aplicação Bússola do iPhone.

Tabela 1 – Coordenadas de latitude e longitude dos taludes analisados

TALUDE	LATITUDE	LONGITUDE
Talude 1	7°59'37" S	36°5'41" O
Talude 2	7°58'32" S	36°6'18" O
Talude 3	7°58'21" S	36°6'34" O
Talude 4	7°58'21" S	36°6'34" O
Talude 5	7°58'2" S	36°7'8" O
Talude 6	7°58'0" S	36°7'19" O
Talude 7	7°57'32" S	36°11'19" O
Talude 8	7°57'27" S	36°11'24" O

Fonte: Autor (2021)

Geologicamente, consoante o Serviço Geológico do Brasil – CPRM (2017), a região de estudo se situa-se na porção centro-leste da Província Borborema, a qual é compreendida essencialmente por litotipos pré-cambrianos e pequenos percentuais de rochas cenozóicas.

A geologia é caracterizada principalmente por ortognaisses migmatíticos e sequências supracrustais agrupadas em diferentes complexos e numerosos plútons neoproterozóicos.

Além disso, no subdomínio Rio Capibaribe a maioria dos afloramentos é evidenciada por ortognaisses de composição granítica e com metanortositos, caracterizando, portanto, a qualidade e competência dos maciços rochosos da localidade (CPRM, 2017).

Adicionalmente, a região de estudo encontra-se nas proximidades do Lineamento Pernambuco que historicamente se mostra ativa, no entanto, suas atividades de acomodação geológica não atingem grandes magnitudes. Todavia, esta característica pode gerar desestabilizações de encostas em maciços rochosos, e que não será considerada neste trabalho.

2.2 Levantamento geológico-geotécnico

Para a obtenção dos parâmetros de atitudes dos talude e discontinuidades foi utilizado uma bússola digital, os demais parâmetros relativos as condições geológico-geotécnicas das discontinuidades foram obtidos com o uso de uma fita métrica e uma régua graduada. É importante salientar que certas especificações se obtém a partir de reconhecimento tátil e visual. As descrições obtidas seguiram as normativas da International Society of Rock Mechanics - ISRM (1981) e foram averiguadas consoante as metodologias e terminologias padronizadas por Bieniowski (1989) e Romana (2003).

Logo, buscou-se verificar as seguintes condições determinísticas para o processamento do índice RMR, que estão descritos na Tabela 2 com suas respectivas faixas de pesos. Estes pesos são somados gerando, por conseguinte, o RMR.

Tabela 2 – Parâmetros necessários para o cálculo do RMR

PARÂMETRO	FAIXA DE PESO
Resistência da rocha intacta (UCS)	0-15
RQD (Rock Quality Designation)	0-20
Espaçamento das discontinuidades	0-20
Padrão das discontinuidades	0-30
Ação da água nas discontinuidades	0-15

Fonte: Adaptado Bieniowski (1989)

No que concerne a resistência da rocha intacta, a mesma pode ser determinada por meio do uso de um esclerômetro de Schmidt ou por meio do uso de um martelo petrográfico, que foi a metodologia adotada no presente trabalho. As normativas da ISRM (1978) esclarecem como determinar uma faixa de resistência para cada amostra e são descritas na Tabela 3.

Tabela 3 – Classificação da resistência da rocha intacta

CLASSE	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO NO CAMPO	VALOR APROXIMADO DA RESISTÊNCIA A CARGA UNIAXIAL (MPa)
R0	Rocha extremamente fraca	Marcada pela unha do polegar	0,25-1
R1	Rocha muito fraca	Fragmentada com pancadas firmes percutidas com a ponta de um martelo de geólogo, pode ser desagregada com um canivete	1-5
R2	Rocha fraca	Pode ser desagregada com um canivete com dificuldade, marcas superficiais podem ser feitas com pancadas firmes com a ponta do martelo de geólogo	5-25
R3	Rocha medianamente resistente	Não pode ser desagregada com o canivete, pode-se obter fragmentos de rocha com uma pancada de martelo de geólogo	25-50
R4	Rocha resistente	É requerido mais de uma pancada com o martelo de geólogo para fraturar a amostra	50-100
R5	Rocha muito resistente	É requerido muitas pancadas com o martelo de geólogo para fraturar a amostra	100-250
R6	Rocha extremamente resistente	Apenas pode-se obter lascas da amostra com o martelo de geólogo	>250

Fonte: Adaptado ISRM (1978)

Enquanto que para a obtenção do RQD, segundo parâmetro requerido para o RMR e normalmente obtido em ensaio específico de sondagem em rocha, neste caso foi obtido através de correlação. Palmstrom (2005) propôs uma correlação entre o RQD e a densidade volumétrica de descontinuidades por metro cúbico ou densidade volumétrica de juntas (J_v), indicada na Equação 1.

$$RQD (\%) = 115 - 3,3(J_v) \quad (1)$$

Tal correlação assume valor nulo quando a densidade de juntas é maior que 35 e assume valor total para casos em que a densidade seja menor que 4,5.

A densidade volumétrica de juntas, todavia, concerne na quantidade de juntas que interceptam um metro cúbico e é regida pela soma das frações de quantidade de juntas de uma determinada família de descontinuidades pelo seu comprimento de análise (Palmstrom, 2005). A Equação (2) mostra o processo de cálculo da densidade volumétrica de juntas (J_v).

$$J_v = 1/S_1 + 1/S_2 + \dots + 1/S_n \quad (2)$$

Sendo S_1 , S_2 e S_n a média dos espaçamento das juntas.

Deere (1967) designou uma classificação de acordo com a desempenho dos maciços rochosos a partir do RQD, tal classificação é mostrada na Tabela 4.

Tabela 4 – Classificação do maciço rochoso de acordo com o RQD

RQD	QUALIDADE DO MACIÇO
0 - 25%	Muito fraco
25 - 50%	Fraco
50 - 75%	Razoável
75 - 90%	Bom
90 - 100%	Excelente

Fonte: Deere et al. (1967)

Outro parâmetro analisado é o espaçamento entre as descontinuidades que se agrupam em uma determinada família, tal valor associa-se as dimensões dos blocos formadores do maciço, e foi devidamente averiguado consoante a ISRM (1981).

O padrão condicional das descontinuidades é uma descrição conjunta de outros cinco sub-ítem que descrevem suas condições geológico-geotécnicas, os quais são: persistência, abertura, rugosidade, preenchimento e grau de alteração.

A persistência corresponde a extensão mensurada de uma descontinuidade em um plano, e caracteriza-se como sendo de grande importância, pois normalmente condiciona o plano de ruptura da encosta rochosa. A ISRM (1981) determinou padrões de classificação para a persistência e estão descritos na Tabela 5.

Tabela 5 – Classificação da persistência de descontinuidades

COMPRIMENTO	DESCRIÇÃO
< 1	Persistência muito baixa
1 – 3	Persistência baixa
3 – 10	Persistência moderada
10 – 20	Persistência alta
> 20	Persistência muito alta

Fonte: Adaptado ISRM (1981)

A abertura consiste na distância entre as faces das superfícies limitrófes da junta e pode variar durante sua persistência. Novamente, a ISMR determinou as terminologias de classificação para tal requisito, que são mostradas na Tabela 6.

Tabela 6 – Classificação da abertura de descontinuidades

ABERTURA	DESCRIÇÃO
< 0,1 mm	Muito apertada
0,1 – 0,25 mm	Apertada
0,25 – 0,5 mm	Parcialmente aberta
0,5 – 2,5 mm	Aberta
2,5 – 10 mm	Moderadamente larga
> 10mm	Larga
1 – 10 cm	Muito larga
10 – 100 cm	Extremamente larga
> 1 m	Cavernosa

Fonte: Adaptado ISRM (1978)

A rugosidade é uma propriedade, inerente as juntas, que determina o padrão de irregularização das suas superfícies e sua importância consiste em afetar diretamente na resistência ao deslizamento das juntas. Neste trabalho, a metodologia adotada para a classificação da rugosidade foi a utilização da determinação visual por scanline proposta por Barton et al. (1977) através do Joint Roughness Coefficient (JRC), índice tal que determina desde superfície lisa até uma superfície muito rugosa.

O preenchimento concerne no material que integra o espaço entre as paredes adjacentes das descontinuidades. Normalmente originário do intemperismo físico que a rocha foi submetida ou transportado pela água, bem como pode ser inexistente dependendo da mineralogia do maciço. Este conceito com suas propriedades inerentes controla o comportamento da descontinuidade. Neste estudo será utilizada a terminologia descrita na Tabela 7 e proposta por Bieniawski (1989).

Tabela 7 – Classificação do preenchimento de descontinuidades

DESCRIÇÃO DO PREENCHIMENTO
Nenhum
Resistente com espessura < 5mm
Resistente com espessura > 5mm
Mole com espessura < 5mm
Mole com espessura > 5mm

Fonte: Adaptado Bieniawski (1989)

A última caracterização proposta para definir o padrão da descontinuidade é o grau de alteração da rocha que corresponde as condições de decomposição, desagregação e intemperização da mesma. Existem dois tipos de alteração: desintegração mecânica e decomposição química. Na maioria dos casos, as duas resultantes agem concomitantemente; no entanto, dependendo do regime climático uma delas pode ser dominante. A alteração

mecânica resulta na abertura de descontinuidades, na formação de novas juntas pelo fraturamento da rocha e a abertura ou clivagem de regiões mineralizadas. Enquanto a decomposição química resulta na descoloração da rocha e conduz a decomposição de silicatos em materiais argilosos (ISRM, 1978). A terminologia da classificação foi determinada consoante a Tabela 8 proposta pela ISRM.

Tabela 8 – Classificação da alteração das descontinuidades na rocha

GRAU DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO
São ou não-alterada	Não se observa sinais de alteração na rocha, podendo haver alguma descoloração nas superfícies principais da descontinuidade.
Ligeiramente alterada	Há descoloração indicando alteração da rocha e das superfícies da descontinuidade. Toda a rocha pode estar descolorada, podendo a resistência superficial está um pouco comprometida relativamente ao material intacto.
Moderadamente alterada	Menos da metade do material rochoso está decomposto e/ou desintegrado em solo.
Muito alterada	Mais da metade do material rochoso está decomposto e/ou desintegrado em solo.
Completamente alterada à decomposta	Todo o material rochoso está decomposto e/ou desintegrado em solo. A estrutura original do maciço é ainda amplamente intacta.

Fonte: Adaptado ISRM (1981)

Por fim, o parâmetro final analisado é relativo a ação da água na estruturação da descontinuidade. De crucial relevância para a determinação do RMR, pois a mesma é um fator instabilizante e que corresponde a mais simples das caracterizações, uma vez que sua especificação se dar de forma tátil e visual. A classificação adotada e descrita por Bieniawski é mostrada na Tabela 9.

Tabela 9 – Classificação da ação da água em descontinuidades

DESCRIÇÃO
Completamente seca
Ligeiramente úmido
Úmido
Gotejante
Fluente

Fonte: Adaptado Bieniawski (1989)

2.3 Processamento dos dados para cálculo do RMR e SMR

Obtidos os dados caracterizados, para cada família de descontinuidades e para cada talude, conseqüentemente deve-se associar cada parâmetro classificado com seu respectivo peso na sistemática estipulada por Bieniowski (1989) para calcular o RMR. Na tabela 10 os cinco parâmetros são evidenciados de acordo com sua classificação e sua devida faixa de pesos correspondentes que devem ser somados iterativamente para por fim determinar o índice.

Tabela 10 – Parâmetros e pesos para o cálculo do RMR

PARÂMETRO	COEFICIENTE						
Resistência da rocha intacta (MPa)	> 250	100 – 250	50 – 100	25 – 50	5-25	1-5	<1
PESO	15	12	7	4	2	1	0
RQD (%)	90 - 100	75 – 90	50 - 75	25 – 50	< 25		
PESO	20	17	13	8	3		
Espaçamento das descontinuidades (m)	> 2	0,6 – 2	0,2 – 0,6	0,06 – 0,2	< 0,06		
PESO	20	15	10	8	5		
Padrão condicional das descontinuidades	Superfícies muito rugosas. Não persistentes. Fechadas. Paredes sem alteração.	Superfícies pouco rugosas. Abertura < 1mm. Paredes levemente alteradas.	Superfícies pouco rugosas. Abertura < 1mm. Paredes muito alteradas.	Superfícies estriadas ou Preenchimento < 5mm ou Abertura de 1 - 5mm. Persistentes.	Preenchimento > 5mm ou Abertura > 5mm. Persistentes.		
PESO	30	25	20	10	0		
Ação da água nas descontinuidades	Completamente seca	Ligeiramente úmido	Úmido	Gotejante	Fluente		
PESO	15	10	7	4	0		

Fonte: Adaptado Bieniowski (1989)

Em casos em que se demanda maior precisão na determinação dos pesos e, portanto, do índice, que é o caso adotado neste estudo, ao invés de utilizar as descrições sucintas estabelecidas para o padrão condicional da descontinuidade utiliza-se o detalhamento mostrado na Tabela 11.

Tabela 11 – Classificação detalhada do padrão condicional de descontinuidades

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO				
Persistência	< 1m	1 – 3m	3 – 10m	10 – 20m	> 20m
PESO	6	4	2	1	0
Abertura	Nenhuma	< 0,1mm	0,1 – 1mm	1 – 5mm	> 5mm
PESO	6	5	4	1	0
Rugosidade	Muito rugosa	Rugosa	Pouco rugosa	Suave	Estriadas
PESO	6	5	3	1	0
Preenchimento	Nenhum	Duro, < 5mm	Duro, > 5mm	Mole, < 5mm	Mole, > 5mm
PESO	6	4	2	2	0
Alteração	Não-alterada	Pouco	Moderada	Altamente	Decomposta
PESO	6	5	3	1	0

Fonte: Adaptado Bieniawski (1989)

Bieniawski (1973) qualificou os referidos índices de RMR de acordo com a capacidade autoportante do maciço rochoso, tal qualificação é mostrada na Tabela 12.

Tabela 12 – Classificação da qualidade do maciço de acordo com o RMR

RMR	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO MACIÇO
100 – 81	I	Muito bom
80 – 61	II	Bom
60 – 41	III	Regular
40 – 21	IV	Ruim
< 20	V	Muito ruim

Fonte: Adaptado Bieniawski (1973)

Para a determinação do índice SMR, proposto por Romana (1985) como uma contribuição ao sistema de classificação de Bieniawski (1989), utiliza-se como base o valor do RMR adicionado de uma multiplicação de fatores que se definem intrinsecamente a conformidade geométrica de estruturação do talude e suas descontinuidades, bem como a adição de um fator relativo a metodologia de corte do maciço. A Equação 2 mostra a determinação do índice SMR.

$$SMR = RMR + (F1.F2.F3) + F4 \quad (3)$$

Sendo os fatores de cálculo são determinados pelas Equações 3, 4 e 5, a seguir:

$$F1 = [1 - \text{sen}(aj - as)]^2 \quad (4)$$

$$F2 = \text{tg}^2 bj \quad (5)$$

$$F3 = -30 + \frac{1}{3} \text{tg}^{-1} \theta \quad (6)$$

Os seguintes parâmetros a_j , a_s , b_j e θ são, respectivamente, nas direções da descontinuidade e do talude, a inclinação da descontinuidade e a diferença entre o mergulho do talude e o mergulho da descontinuidade.

Ao valor F1 pode ser atribuído o valor de 1 quando as direções são paralelas e 0,15 quando a angulação entre as direções é menor que 30° e a probabilidade de ruptura configura-se como baixa. Enquanto que ao valor de F2 pode ser atribuído o valor de 1 para descontinuidades com inclinações maiores que 45° e 0,15 para aquelas que cuja inclinação é menor que 20° .

O fator F4, proveniente do método de escavação, pode assumir os seguintes valores mostrados na Tabela 13.

Tabela 13 – Valores empíricos do fator F4

METODOLOGIA DE ESCAVAÇÃO	ENCOSTA NATURAL	DESMONTE DE PRÉ-CORTE	DETONAÇÃO SUAVE	DESMONTE COM EXPLOSIVOS OU ESCAVAÇÃO MECÂNICA	DESMONTE COM EXPLOSÃO INADEQUADA
PESO	15	10	8	0	-8

Fonte: Romana et al. (2003)

Romana (2003) classificou os maciços rochosos de acordo com o SMR e condicionou a estabilidade dos taludes pertencentes a estes maciços, bem como analisou as prováveis rupturas para cada índice condicionante, tais classificações podem ser vistas na Tabela 14.

Tabela 14 – Classificação da qualidade do maciço de acordo com o SMR

CLASSE	SMR	DESCRIÇÃO DO MACIÇO	ESTABILIDADE	TIPO DE RUPTURA
I	100 – 81	Muito bom	Completamente estável	-
II	80 – 61	Bom	Estável	Alguns blocos
III	60 – 41	Regular	Parcialmente instável	Rupturas planares ou em cunha
IV	40 – 21	Ruim	Instável	Rupturas planares e em cunha de grandes dimensões
V	< 20	Muito ruim	Completamente instável	Rupturas de grandes dimensões em planos contínuos

Fonte: Adaptado Romana (2003)

Após calculados os índices RMR e SMR, os taludes e seus respectivos maciços rochosos foram classificados de acordo com sua estabilidade, bem como analisadas as prováveis e eventuais rupturas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção destina-se ao processamento dos dados obtidos em campo a fim de obter as devidas classificações geomecânicas RMR e SMR, respectivamente. Foram analisados 8 taludes, dentre os quais diversas famílias de descontinuidades podem ser encontradas. Neste trabalho analisou-se somente aquelas que favoreciam ou possibilitariam prováveis rupturas planares, em cunha ou por tombamento, as quais foram selecionadas por observação e frequência. Logo, ao todo 23 famílias de descontinuidades foram catalogadas.

3.1 Caracterização dos taludes e suas respectivas famílias de descontinuidades

Mediante visita de campo, para cada talude, foram coletados direção e inclinação, direções geológicas e mergulho das respectivas famílias de descontinuidades, e adicionalmente a quantidade de juntas por metro que estavam presente em pontos mais críticos para o cálculo da densidade das mesmas.

A densidade foi obtida pela soma das descontinuidades, uma vez que o volume analisado para o conjunto de famílias foi de 1 m³ e, por conseguinte, obteve-se por correlação o RQD. Os referidos dados podem ser vistos na Tabela 15.

Tendo em vista a heterogeneidade dos maciços e as práticas de corte, os taludes de certa forma não tem uma inclinação definida para sua extensão total, bem como para uma mesma seção pode-se haver irregularidades. Desse modo, a inclinação adotada foi tal que configurasse pela estatística de medida central das inclinações presentes de forma aproximada. Os mergulhos negativos caracterizam descontinuidades que adentram o talude, possibilitando, então, uma ruptura por tombamento.

Em geral, os taludes pela conferência de resistência da rocha intacta ou Ensaio de Compressão Simples (UCS) se mostraram competentes ao ponto de serem necessários vários golpes para a fratura pela metodologia de campo, isto geologicamente, se deve ao fato de tais maciços serem provenientes em sua maioria de ações ígneas, uma vez que os mesmos são compostos por granitóides.

No que concerne as descontinuidades, de forma genérica, possuem persistência consideráveis com aberturas que podem variar de 1 mm à maiores que 5 mm sem presença considerável de preenchimento e sob condições secas, variando com significância suas alterações e rugosidades.

Tabela 15 – Caracterização dos taludes e suas respectivas famílias

TALUDE	DIREÇÃO	INCLINAÇÃO	FAMÍLIA	DIREÇÃO GEOLÓGICA	MERGULHO	N _{JUNTAS/m}	J _v	RQD
1	348° N	75°	F1	156° SE	26°	5	8	91
			F2	148° SE	90°	1		
			F3	59° NE	81°	2		
2	312° NO	70°	F4	58° NE	32°	3	9	88
			F5	85° L	-49°	3		
			F6	320° NO	85°	3		
3	342° N	70°	F7	125° SE	-22°	9	13	76
			F8	28° NE	90°	4		
4	348° N	80°	F9	359° N	90°	2	11	82
			F10	163° S	90°	2		
			F11	348° N	26°	5		
			F12	348° N	-39°	2		
5	283° O	70°	F13	99° L	-23°	4	10	85
			F14	219° SO	90°	3		
			F15	283° O	0°	3		
6	295° NO	70°	F16	295° NO	20°	6	12	79
			F17	344° N	85°	1		
			F18	86° L	70°	5		
7	331° NO	75°	F19	273° O	28°	2	8	91
			F20	123° SE	90°	4		
			F21	16° N	90°	2		
8	64° NE	70°	F22	155° SE	90°	3	7	94
			F23	33° NE	45°	4		

Fonte: Autor (2021)

Os taludes em sua maioria são semelhantes tendo alturas por volta dos 5 metros e extensões de 100 à 200 metros, sendo somente o talude 6 distinto com altura de aproximadamente 20 metros. Pode-se observar nas Figuras de 2 à 9 os taludes ou regiões deles, respectivamente.

Figura 2 – Talude 1



Fonte: Autor (2021)

Figura 3 – Talude 2



Fonte: Autor (2021)

Figura 4 – Talude 3




Fonte: Autor (2021)

Figura 5 – Talude 4



Fonte: Autor (2021)

Figura 6 – Talude 5

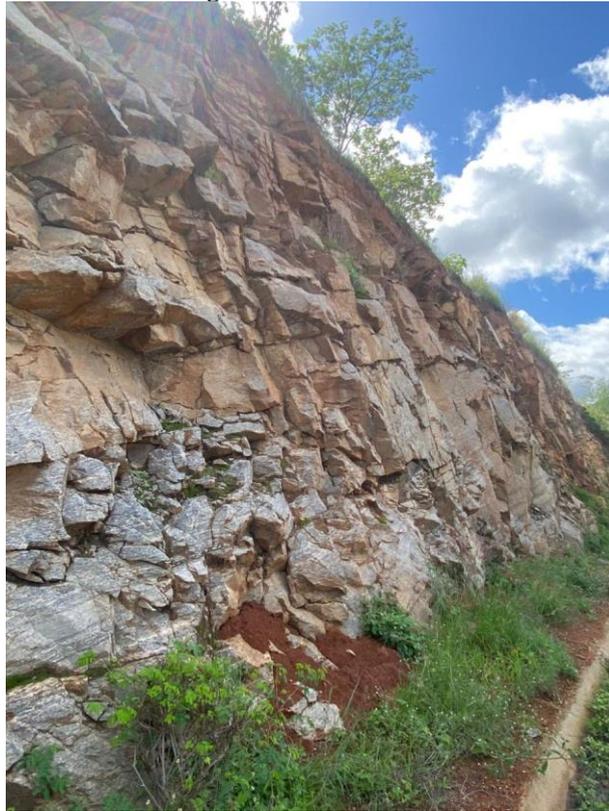


Fonte: Autor (2021)

Figura 7 – Talude 6



Fonte: Autor (2021)

Figura 8 – Talude 7

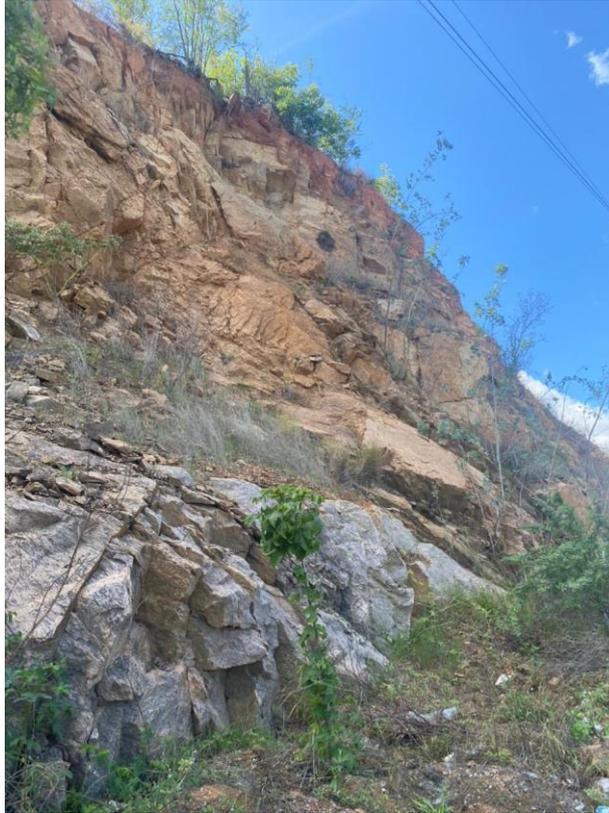

Fonte: Autor (2021)

Figura 9 – Talude 8



Fonte: Autor (2021)

3.2 Determinação do RMR dos taludes

Os índices de classificação RMR, foram compilados de acordo com Bieniawski (1973), a partir dos dados coletados em campo, e posteriormente serão base para a determinação do SMR. Este valor corresponde a competência do maciço rochoso e tem amplitude de valores

que vai de 0 à 100. A Tabela 16 expõe as condições em que se encontram as descontinuidades e o maciço rochoso de acordo com seus respectivos pesos.

Tabela 16 – Determinação dos índices RMR por família de descontinuidade

TALUDE	FAMÍLIA	UCS	RQD	ESPAÇAMENTO	PERSISTÊNCIA	ABERTURA	RUGOSIDADE	PREENCHIMENTO	ALTERAÇÃO	ÁGUA	RMR
1	F1	15	20	8	2	0	5	6	3	15	74
	F2	15	20	15	2	0	5	6	3	15	81
	F3	15	20	10	2	0	5	6	3	15	76
2	F4	15	17	10	2	1	5	6	3	15	74
	F5	15	17	10	2	0	5	6	3	15	73
	F6	15	17	10	2	0	1	6	3	15	69
3	F7	15	13	5	2	1	1	6	1	15	59
	F8	15	13	8	2	0	1	6	1	15	61
4	F9	15	17	10	2	1	3	6	3	15	72
	F10	15	17	10	2	1	3	6	3	15	72
	F11	15	17	8	2	1	1	6	3	15	68
	F12	15	17	10	2	1	1	6	3	15	70
5	F13	15	17	10	4	1	5	6	3	15	76
	F14	15	17	10	4	1	5	6	3	15	76
	F15	15	17	10	4	1	5	6	3	15	76
6	F16	15	17	8	2	1	5	6	5	15	74
	F17	15	17	15	2	1	5	6	5	15	81
	F18	15	17	8	2	1	5	6	5	15	74
7	F19	15	20	10	2	1	5	6	1	15	75
	F20	15	20	10	2	1	3	6	1	15	73
	F21	15	20	10	2	1	3	6	1	15	73
8	F22	15	20	10	2	0	3	6	3	15	74
	F23	15	20	10	2	0	3	6	5	15	74

Fonte: Autor (2021)

Em geral, para cada talude, sugere-se o estabelecimento do menor índice encontrado dentre as famílias analisadas a fim de se estar a favor da segurança. Os resultados evidenciam uma boa qualificação e competência dos taludes, com maciços rochosos variando de bom a muito bom, excetuando-se o talude 3 que tem maciço classificado como regular (Classe III).

3.3 Determinação do SMR dos taludes

Para o cálculo do SMR optou-se somente analisar as famílias de descontinuidades que tinham mais chances de acontecer uma ruptura planar e para isto foram utilizados os índices RMR das respectivas famílias. Consequentemente, foram analisadas as famílias 1 (Talude 1), 4 (Talude 2), 11 (Talude 4), 16 (Talude 6), 19 (Talude 7) e 23 (Talude 8); devido aos mergulhos relativos a inclinação dos seus respectivos taludes. Encontrou-se os seguintes

resultados para a obtenção do índice SMR, que são apresentados na Tabela 17.

No presente trabalho, ressalta-se que o fator de ajuste F4, conforme a Equação (3), é nulo devido ao processo de corte do maciço rochoso ter sido efetivado pelo método de desmonte com explosivos e mecanicamente. Assim como, alguns valores de fatores ficam predefinidos devido as conformações entre a descontinuidade e o talude.

Tabela 17 – Valores empíricos do fator F4

TALUDE ESTUDADO	F1	F2	F3	F4	RMR	SMR
Talude 1	0,15	0,2378	-29,71	0	74	73
Talude 2	0,15	0,3904	-29,57	0	74	72
Talude 4	1,00	0,2378	-29,76	0	68	61
Talude 6	1,00	0,15	-31,23	0	74	69
Talude 7	0,15	0,2827	-29,69	0	75	74
Talude 8	0,15	1,00	-32,50	0	74	69

Fonte: Autor (2021)

Assim sendo, com os respectivos valores de SMR para cada talude, pode-se determinar a classe do maciço de acordo com as conformidades geométricas em que ele se encontra, a Tabela 17 mostra a qualificação proposta por Romana (2003). Romana ainda determinou a qualidade da estabilidade do maciço, assim como os prováveis tipos de ruptura das encostas.

Tomando como base os valores de SMR encontrados, é fatídico que as famílias analisadas em geral encontram-se estáveis, pois ficaram categorizadas na classe II. Contudo, como previsto por Romana (2003), mínimas rupturas ainda podem ser observadas considerando a metodologia de corte e também o estado em que os taludes se encontram.

3.4 Análise das prováveis rupturas e sugestões de melhoramento

Esta seção destina-se aos comentários das eventuais rupturas que possam vir acontecer com o passar do tempo, o desgaste estrutural do talude e suas possíveis metodologias de melhoramento. Embora os taludes estejam agrupados em classes estáveis, as conformações de suas descontinuidades podem promover instabilidades mínimas e locais em certas partes do talude. Isto provém do fato de o RMR classificar o maciço de forma global sem levar em conta suas conformizações geométricas localmente.

Para isto, deve-se prever estes prováveis acontecimentos e propor reforços ou alternativas de melhoramento a fim de evitar acidentes até mesmo durante o processo de corte, período ao qual acontecem as maiores incidências.

A seguir destacam-se as prováveis rupturas, para cada família de descontinuidade, de acordo com sua classificação na Tabela 18, tais rupturas são antevistas de acordo com a direção e mergulho de cada junta observados em campo.

Tabela 18 – Tipo de provável ruptura observada em campo para cada família

TALUDE	FAMÍLIA	TIPO DE RUPTURA
1	F1	Ruptura planar
	F2	Ruptura por tombamento
	F3	Ruptura planar/Ruptura em cunha
2	F4	Ruptura planar
	F5	Ruptura por tombamento
	F6	Ruptura em cunha
3	F7	Ruptura por tombamento
	F8	Ruptura por tombamento
4	F9	Ruptura por tombamento
	F10	Ruptura por tombamento
	F11	Ruptura planar
	F12	Ruptura por tombamento
5	F13	Ruptura por tombamento
	F14	Ruptura por tombamento
	F15	Ruptura planar
6	F16	Ruptura planar
	F17	Ruptura em cunha
	F18	Ruptura em cunha
7	F19	Ruptura planar
	F20	Ruptura por tombamento
	F21	Ruptura por tombamento
8	F22	Ruptura por tombamento
	F23	Ruptura planar

Fonte: Autor (2021)

Assim sendo, alguns taludes merecem ser destacados devido a algumas irregularidades ou peculiares configurações. O mais crítico deles, o talude 3, devido ao seu mediano RMR e sua alta densidade de juntas apresentará ocorrências frequentes de rupturas por tombamento. Contudo, seu correto distanciamento à valeta da rodovia induz suas instabilidades a serem depositadas no pé do talude sendo, portanto, uma boa prática de engenharia.

O talude 4 encontra-se com sua base desgastada, o que pode ocasionar futuras rupturas por tombamento nas partes mais superiores; adicionalmente, é visível o processo de formação de futuras rupturas planares localizadas que podem ter sido inicializadas devido a fatores não considerados neste estudo, como é o caso de sismos de magnitude pequena, ou condições de desgaste natural. Estas observações podem ser verificadas na Figura 10 nos itens de (a) à (c). Nesta mesma Figura, itens (a) e (b) o material da decomposição já inicia o processo de

ocupação da valeta da rodovia, podendo futuramente com o intemperismo causar mal funcionamento do elemento projetado, e no item (c) pode-se observar um bloco já se desprendendo do maciço do talude.

Figura 10 – Condições de degradação e ruptura do talude 4



Fonte: Autor (2021)

O talude 5 apresenta espaçamento muito pequeno relativo a valeta da rodovia, em casos de ruptura por tombamento isto, por ventura, pode ser um fator inapropriado. Pode-se observar isto na Figura 11.

Figura 11 – Vista do espaçamento do talude 5 com a rodovia



Fonte: Autor (2021)

Notoriamente, por sua vez, o talude 6 apresenta marcas das suas anteriores rupturas por cunhas, as quais podem ser observadas na Figura 12.

Figura 12 – Indícios de rupturas em cunha do talude 6



Fonte: Autor (2021)

Por fim, o talude 7 visivelmente demonstra possibilidade de ocorrências de rupturas por tombamento localizadas, e com blocos consideráveis como pode ser observado na Figura 13. Além de se observar as marcas de rupturas em cunha.

Figura 13 – Região de provável tombamento no talude 7



Fonte: Autor (2021)

Em resumo, constatada a estabilização dos referidos taludes e suas zonas e características de falha é possível deliberar metodologias de correção para as prováveis instabilizações dos

mesmos. Romana (2003) propõe que para os taludes com SMR entre 25 e 65 aproximadamente existe a possibilidade da utilização de concreto projetado para a estabilização das pequenas quedas e para os taludes com índices variando de 45 à 75 aproximadamente possam ser aplicadas, alternativamente, telas de contenção metálicas.

No presente caso, as proposições de melhoramento concernem na retirada dos blocos grandes em contrapartida ao atirantamento e a limpeza dos blocos de menor porte nos casos em que sejam viáveis. Para o talude 4, sugere-se o rearranjo da base do mesmo e a verificação da estabilidade nas zonas onde os fenômenos de desgaste ocorrem após a sua reconformação.

4 CONCLUSÕES

O objetivo deste trabalho é utilizar os conceitos e metodologias de Mecânica das Rochas na intenção de caracterizar geológico-geotecnicamente os taludes rochosos originados pelo processo de duplicação de trechos da rodovia PE-160 e BR-104, tal caracterização utilizou a metodologia dos índices Rock Mass Rating (RMR) e Slope Mass Rating (SMR) a fim de verificar a estabilidade dos taludes.

Analisou-se 8 taludes, os quais demonstraram condições estáveis com índices RMR de ótimos à regulares e tendências de rupturas planares globais controladas, evidenciando somente prováveis danos mínimos que são em sua maioria contidas pelas valas de drenagem ou espaçamento entre o talude e a rodovia, não causando danos consideráveis.

Por motivo de segurança, é sugerido somente a limpeza e retirada de blocos dos taludes como tática de melhoramento das condições dos taludes, uma vez que os índices definem taludes competentes.

Expressar a qualidade de um maciço rochosos em um único índice sempre tem suas dificuldades, pois de certa forma é impraticável a contagem e catalogação de todas as descontinuidades presentes no maciço, que são diversas. Neste trabalho, analisou-se somente as descontinuidades que favoreciam condições de instabilidade, por observação em campo. Contudo, há descontinuidades que quando analisadas em interação com outras podem promover certas situações de desestabilidade.

Por fim, trabalhos de análise de estabilidade de taludes como este, são fundamentais para verificar as condições estruturais de taludes, e as práticas executivas em obras lineares para cortes em maciços. Portanto, certificando a segurança de estruturas como estas ou antevendo ocorrências danosas e minimizando os riscos à sociedade.

Além de, academicamente, contribuir para a difusão dos conhecimentos de Mecânica das

Rochas pouco conhecidos por estudantes de engenharia, bem como, socialmente, apresentando seguridade, melhoramentos alternativos para obras civis como esta e ajudando em futuras tomadas de decisões.

REFERÊNCIAS

BARTON, N., CHOUBEY, V. **The shear strength of rock joints in theory and practice.** Rock Mechanics. Vienna: Springer. P 1-54. 1977.

BIENIAWSKI, Z. T. **Engineering classification of jointed rock masses.** Transactions of South Africa Institute of Civil Engineers. v. 15, p. 355-344. 1973.

BIENIAWSKI, Z. T. **Engineering rock mass classifications.** New York, John Wiley. 251p. 1989.

CPRM . **Geologia e recursos minerais da folha Santa Cruz do Capibaribe – SB.24-Z-D-VI.** Recife. 2017.

DEERE, D. U.; HENDRON, A. J.; PATTON, F. D.; CORDING, E. J. **Design of surface and near-surface construction in rock.** Symposium on Rock Mechanics – American Institute Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers. Mineapolis. p. 237-302. 1967.

GOODMAN, R. E. **Introduction to rock mechanics.** 2nd ed. Willey. New York. 562p. 1989.

ISRM (INTERNATIONAL SOCIETY FOR ROCK MECHANICS). **Basic geotechnical description of rock masses.** International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & geomechanics Abstracts. v. 18: p. 85-110. 1981.

ISRM (INTERNATIONAL SOCIETY FOR ROCK MECHANICS). **Suggested Methods for the Quantitative Description od Discontinuities in Rock Masses.** International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & geomechanics Abstracts. v. 15: p. 319-368. 1981.

PALMSTROM, A. **Measurements of and correlations between block size and rock quality designation (RQD).** Tunneling and Underground Space Technology. v. 20: p. 362-377. 2005.

ROMANA, M. **A geomechanics classification for slopes: slope mass rating.** Comprehensive Rock Engineering. London: Pergamon. p. 575-600. 1993.

ROMANA, M. **New adjustment ratings for application of Bieniawski classification to slopes.** International Symposium on the Role of Rock Mechanics – ISRM. Zacatecas. p. 49-53. 1985.

ROMANA, M.; SERÓN, J. B.; MONTALAR, E. **SMR geomechanics classification: application, experience and validation.** Journal Nielen van der Merwe. 10th Congress of the International Society for Rock Mechanics. Saldton. p. 8-12. 2003.

TALLYS CELSO MINEIRO

**CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA E ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE
TALUDES EM MACIÇO ROCHOSO EM TRECHOS DAS RODOVIAS PE-160 E
BR-104**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso de Engenharia Civil do Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, na modalidade de artigo científico, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia Civil. Defesa realizada por videoconferência.

Área de concentração: Geotecnia.

Aprovado em 30 de agosto de 2021.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Shirley Minnell Ferreira de Oliveira (Orientadora)
Universidade Federal de Pernambuco

Prof. Dr. José Moura Soares (Avaliador)
Universidade Federal de Pernambuco

Profa. Dra. Débora Cristina Almeida de Assis (Avaliadora)
Universidade Federal de Pernambuco